

Пожалуйста обратите внимание на следующие инструкции по установке электрических клапанов рециркуляции отработавших газов

(клапаны EGR):

Проблема

После установки нового электрического клапана EGR могут возникнуть следующие рекламации или сообщения об ошибках:

- Клапан EGR не обнаружен или не принят блоком управления двигателем
- Клапан EGR не функционирует
- Клапан EGR неисправен

Возможные коды ошибок OBD

- P0400 (например, VW код 16784) Рециркуляция отработавших газов - отсутствие потока
- P0401 (например, VW код 16785) Рециркуляция отработавших газов - недостаточный поток
- P0402 (например, VW код 16786) Рециркуляция отработавших газов - избыточный поток
- P0404 (например, VW код 16787) Рециркуляция отработавших газов - неисправность работы

Эти коды ошибок НЕ ОЗНАЧАЮТ, что клапан EGR неисправен!

Причиной может быть отсутствие адаптации клапана к блоку управления двигателем

У блоков управления двигателем есть «адаптивные модули памяти». Здесь хранятся необходимые данные для работы клапана. Данные нового клапана EGR должны быть сначала определены или переданы.

Это можно сделать с помощью пункта в программе тестера двигателя или диагностического оборудования, например, в меню «Основные настройки» и в подменю «Адаптация рециркуляции отработавших газов».

Более подробную информацию об этом можно найти в инструкции по эксплуатации вашего тестера.

Обновление программного обеспечения

- Согласно указаниям производителя, обязательно необходима установка последнего обновления программного обеспечения.

Дополнительные инструкции по установке

- Уплотнительные прокладки клапана EGR должны всегда заменяться. Уплотняемые поверхности должны быть ровными и плоскими, а также очищены от загрязнений. Никакие другие герметики не должны использоваться!
- После установки и подключения всех деталей, клапан EGR, и, в частности, контур охлаждения, должны быть проверены на герметичность.